

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgänger-Schutzsystem
	Automatisches Überrollschutzsystem		Gasdruckfeder/vorgespannte Feder		Hochfeste Bereiche		Besondere Aufmerksamkeit		
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochvolt-Batterie		Hochvolt-Leitung		Hochvolt-Trennung		Sicherungsdose, Deaktivierung Hochvoltssystem		Hochvolt-Kondensator

1. Identifizierung / Erkennung

Hersteller Logo



Hersteller Name

HYUNDAI

Name Fahrzeugmodell

TUCSON




PHEV Emblem

plug-in


2. Fixierung / Stabilisierung / Heben

■ Fahrzeuge immobilisieren

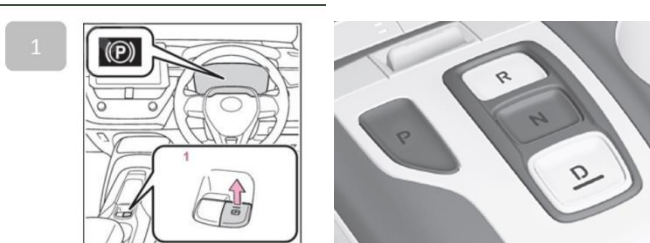

1. Räder mit Unterlegkeilen blockieren und den Schalter der Feststellbremse ziehen, um diese zu aktivieren.
2. Bei Fahrzeugen mit automatisiertem Getriebe, den Schalthebel oder den Schaltknopf in die Parkposition (P) bringen.

■ Um das Fahrzeug zu stabilisieren, Holzblöcke oder geeignete Unterlegblöcke unter die vier Wagenheber-Aufnahmepunkte legen.

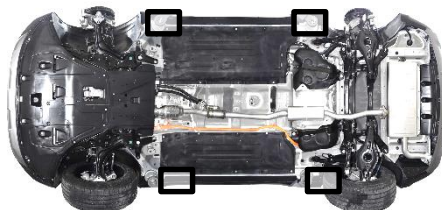

□ WAGENHEBER-AUFNAHMEPUNKTE




Platzieren Sie kein Unterlagematerial, wie zum Beispiel hölzernen Blöcke oder Hebekissen unter die Abgasanlage, das Kraftstoffsystem oder Hochvoltleitungen. Dies kann Feuer verursachen, elektrische Schläge auslösen oder zu Leckagen führen.

ID Nr.	Version Nr.	Version Datum	Seite
TMA-NX4-RSP-01-202107	01	07/2021	2 von 4


3. Direkte Gefahren beseitigen / Sicherheitsbestimmungen

■ Zugang zur Batterie

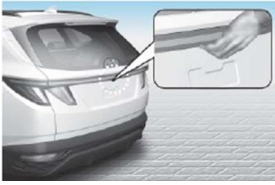


Führen Sie einen der folgenden Schritte aus

- 1) Entriegeln Sie alle Türen mit der Türöffnertaste auf dem Funkschlüssel oder Smartkey, drücken Sie die Heckklappengriffaste und öffnen Sie die Heckklappe
- 2) Drücken und halten Sie die Heckklappenentriegelungstaste auf dem Funkschlüssel oder Smartkey, drücken Sie die Heckklappengriffaste und öffnen Sie die Heckklappe
- 3) Drücken Sie mit dem Smart Key in Ihrer Hand die Taste am Heckklappengriff und öffnen Sie die Heckklappe

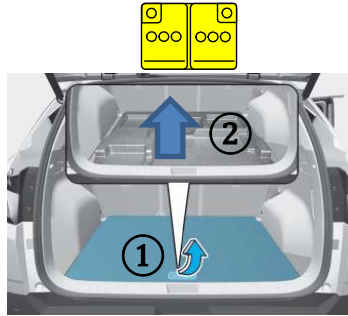

2. Heben Sie die Gepäckablage (2) an, nachdem Sie den Kofferraumboden (1) angehoben haben

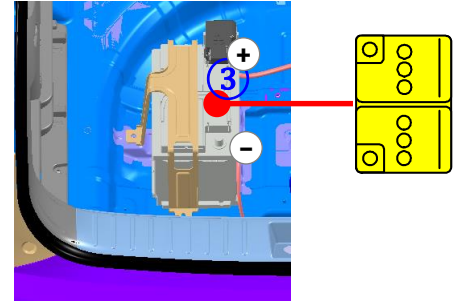

3. Batterie(3) im hinteren Bodenblech.

■ Deaktivierungsverfahren -12 V Batterie

1 Schalten Sie die Zündung AB.

2 Trennen Sie den Minus (-) pol.

3 Trennen Sie den Plus (+) pol.

Hochvoltkabel



Ziehen Sie den Entriegelungshebel, um die Motorhaube zu entriegeln. Diese sollte leicht aufspringen.



Heben Sie die Motorhaube leicht an, drücken Sie die sekundäre Verriegelung (1) in der Mitte der Motorhaube nach oben und heben Sie die Motorhaube an (2)



Schalten Sie die Zündung AB und schließen Sie den 12V Batteriestecker (+) ab.




Schließen Sie den Interlock Stecker ab.

4. Zugang zu den Insassen

■ Glas


1: Verbundscheiben-Sicherheitsglas

2-5 : Einscheiben-Sicherheitsglas

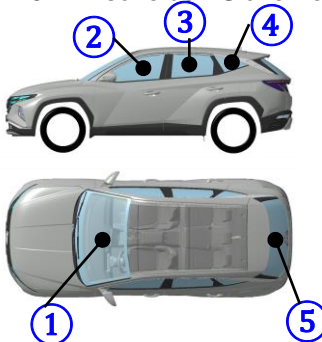


■ Karosserie

Hochfester-Stahl

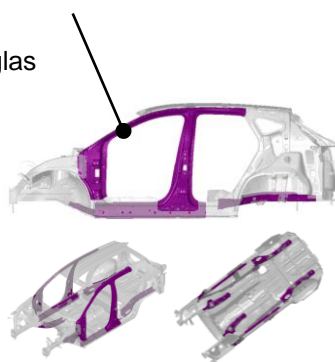

■ Sitzverstellung

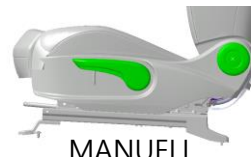


MANUELL





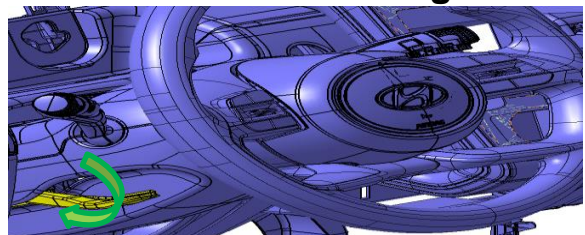



ELEKTRISCH

■ Lenksäulenverstellung



	ID Nr.	Version Nr.	Version Datum	Seite
	TMA-NX4-RSP-01-202107	01	07/2021	3 von 4



5. Gespeicherte Energie/ Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

		max. 42L
		12 V
		360 V

6. Im Brandfall

Gasdruckfeder

· Gefahr von Geschosseffekt bei Motorhaube und Kofferraum

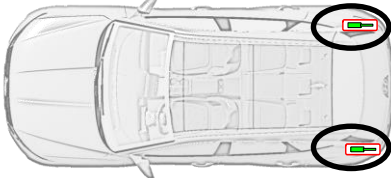

Es wird empfohlen die Hochvolt Li-ion Batterie ausbrennen zu lassen, wenn es schwierig ist genügend Löschwasser auf die Batterie aufzubringen. In diesem Fall muss Umgebung vor Rauch geschützt werden.


7. Unter Wasser



Berühren Sie keine der Hochvolt-Komponenten oder Leitungen, da dies die Gefahr eines Stromschlags darstellt. Arbeiten Sie erst am Fahrzeug, nachdem das Fahrzeug aus dem Wasser gezogen wurde.

8. Abschleppen / Transport / Lagerung

OK :

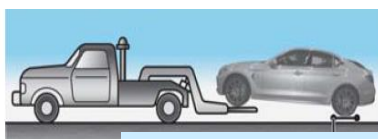


Transportwagen



Transportwagen

Hinweis: AWD (Allradantrieb) Fahrzeuge müssen mit allen Räder über dem Boden abgeschleppt werden, Entweder mit, entweder mit Abschleppwagen oder unter Verwendung von Transportwagen

NICHT OK:

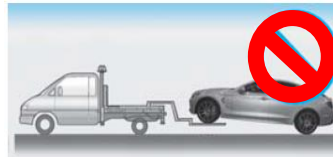

	ID Nr.	Version Nr.	Version Datum	Seite
	TMA-NX4-RSP-01-202107	01	07/2021	4 von 4